



شرکت آزمون ساز مبنا

طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی

مکانیک خاک و مقاومت مصالح

دستگاه تحکیم اتوماتیک خاک

مدل تمام اتوماتیک: SO 661

زمستان ۹۳

فهرست:

- ۱-مقدمه ۳
- ۲-هدف..... ۴
- ۳-مشخصات فنی دستگاه و ملحقات آن..... ۴
- ۴-نمونه آزمایش..... ۷
- ۵-روش آزمایش..... ۱۰
- ۶-محاسبات و گزارش..... ۱۳
- ۷-روش کار با نمایشگر دستگاه..... ۲۲
- ۸-خطاهای آزمایش و پیغام‌های دستگاه..... ۲۷

دستگاه دستگاه تحکیم خاک مدل تمام اتوماتیک SO 661

استاندارد:

ASTM D2435, AASHTO T216-6


۱- مقدمه

خاک‌های کم نفوذپذیر وقتی تحت فشار واقع می‌گردند پس از مدت زمانی که بستگی به قابلیت نفوذپذیری آن دارد تحکیم نهایی می‌یابد. در این قسمت مشخصات نشست پذیری خاک مورد نظر می‌باشد و تعیین می‌گردد. از نتایج این آزمایش در تخمین مقدار اختلاف نشست با میزان نشست کلی یک سازه یا یک خاک استفاده می‌شود.

این آزمایش برای تعیین سرعت و مقدار فشردگی خاک به کار می‌رود، وقتی که تحت تأثیر بارگذاری محوری از تغییر شکل افقی خاک جلوگیری به عمل آید و زهکشی نیز در جهت قائم انجام شود.

در این آزمایش، خاک اشباع در یک حلقه تحکیم فلزی قرار گرفته و در جهت قائم به دفعات مختلف در اثر بارگذاری فشرده می‌شود تا اینکه منفذ ایجاد شده در هر تنش اضافی کاملاً محو شود (حلقه تحکیم فلزی مانع کرنش خاک در جهت افقی می‌گردد). در طی فشردن نمونه، مقدار تغییر شکل آن ثبت می‌شود. این اطلاعات برای محاسبه ضرایبی که بیان‌کننده رابطه بین تنش مؤثر و کرنش یا نشان تخلخل هستند، به کار می‌روند و بیان‌کننده درجه یا سرعت فشردگی نمونه نیز می‌باشند.

مقدار تراکم پذیری خاک که با این آزمایش مشخص می‌شوند، از مهم‌ترین خواصی است که از طریق تجارب آزمایشگاهی حاصل می‌شود. اطلاعات به دست آمده از آزمایش تحکیم خاک می‌تواند در گسترش یا تخمین سرعت و مقدار نشست غیریکنواخت و نشست کل یک سازه یا توده خاک و نیز در انتخاب نوع پی مورد استفاده قرار گیرد.

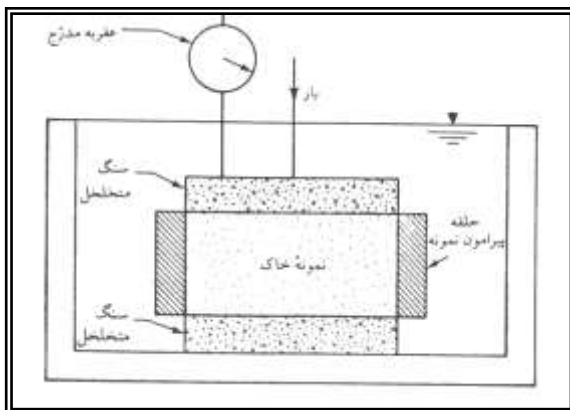

شکل ۱) نمای شماتیک از خاک در حالت تحکیم

۲- هدف

این آزمایش برای تعیین نشست و تغییر شکل خاک اشباع شده بر اثر بارگذاری عمودی به کار می‌رود. در این آزمایش، تحت تأثیر بارگذاری محوری از تغییر شکل افقی خاک جلوگیری بعمل آمده و زهکشی نیز در جهت قائم انجام می‌شود. تحکیم فرایند خروج آب از نمونه خاک است.

مقدار تراکم پذیری خاک که با این آزمایش مشخص می‌شود از مهمترین خواصی است که از طریق تجارب آزمایشگاهی بدست می‌آید. اطلاعات بدست آمده از آزمایش تحکیم می‌تواند در گسترش یا تخمین سرعت و مقدار نشستهای غیر یکنواخت و نشست کل یک سازه یا یک توده خاک مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات که از خاک بدست می‌آید در انتخاب نوع پی اهمیت بسیار دارد.

۳- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات آن

الف- دستگاه بارگذاری: قالب فلزی است با یک سری وزنه‌های مناسب برای وارد نمودن بار عمودی بر روی نمونه، این وزنه‌ها می‌باید بار موردنظر را برای مدت زمان طولانی با خطای کمتر از $\pm 5\%$ درصد بار وارده، بر روی نمونه ثابت نگه دارد. هر افزایش بار در فاصله زمانی ۲ ثانیه و بدون وارد آوردن ضربه اعمال می‌شود. در مدل اتوماتیک شرکت آزمون ساز مبنا دستگاه از موتور سروترونیك به جای وزنه‌ها استفاده شده که علاوه بر دقت بالا در اعمال نیرو،

بارگذاری به صورت خودکار برای روزهای متوالی آزمایش مطابق با استاندارد یا خواسته کاربر تغییر می کند تا بدین صورت سهولت کار را برای کاربر فراهم آورد.

ب- دستگاه تحکیم: دستگاه تحکیم که نمونه جهت فشرده شدن در آن قرار می گیرد دارای قسمت های زیر است.

ب ۱- بدنه دستگاه تحکیم: ظرف استوانه ای است که در داخل آن حلقه تحکیم محتوی نمونه جای داده می شود. به جدار ظرف استوانه ای یک یا دو عدد پیژومتر جهت مشاهده سطح آب نصب شده است و حفاصل بین حلقه تحکیم محتوی نمونه و جدار ظرف استوانه ای آب ریخته می شود. در نتیجه نمونه در طول آزمایش همیشه در داخل آب غوطه ور بوده و به حال اشباع باقی می ماند .

ب ۲- حلقه تحکیم: حلقه تحکیم از برنج یا یک فلز زنگ نزن ساخته شده و نمونه را در بر می گیرد حلقه تحکیم بر روی کف ظرف استوانه ای بطور ثابت قرار می گیرد و یا به حالت شناور (در اثر نیروی اصطکاک با پیرامون نمونه) باقی می ماند. حلقه تحکیم باید با شرایط زیر مطابقت داشته باشد:

- متناسب با حداقل قطر نمونه باید ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) باشد.

- متناسب با حداقل ضخامت نمونه: حداقل ضخامت نمونه ۱۳ میلی متر (۱/۵ اینچ) می باشد، اما نباید از ۱۰ برابر قطر درشتترین دانه موجود در خاک کمتر باشد.

- متناسب با حداقل نسبت قطر به ضخامت نمونه: حداقل نسبت قطر نمونه به ضخامت آن باید ۲/۵ باشد.

- استحکام (سختی) حلقه تحکیم: سختی و استحکام حلقه تحکیم در شرایطی که بیشترین فشار هیدرواستاتیک بر نمونه وارد می شود باید طوری باشد که افزایش قطر آن از ۰.۳٪ تجاوز نکند. حلقه تحکیم باید از فلز ضد زنگ ساخته شده و در برابر مواد موجود در خاک مقاوم باشد. سطح داخلی حلقه تحکیم باید کاملاً صیقلی شده و یا از ماده ای با حداقل قابلیت اصطکاک پوشانده شده باشد. برای خاک هایی که ماسه نداشته باشند گریس سیلیکون یا پلی تترافلور تیلن پیشنهاد می شود.

ب-۳- سنگ‌های متخلخل: سنگ‌های متخلخل در بالا و پایین نمونه قرار می‌گیرند، سنگ‌های متخلخل دارای مشخصات زیر می‌باشند:

- جنس سنگ‌های متخلخل: از سیلیکون کاربید، اکسید آلومینیوم یا فلزی ساخته شده است که مواد موجود در خاک و همچنین رطوبت خاک روی آنها تأثیر ندارد.

- درشتی خلل و فرج سنگ‌های متخلخل: خلل و فرج سنگ‌ها باید به اندازه‌ای باشد که دانه‌های ریز خاک به داخل آنها نفوذ نکنند. بهتر است از فیلتر کاغذی که بین سنگ‌های متخلخل و نمونه قرار داده می‌شود استفاده کرد تا از داخل شدن دانه‌های ریز خاک به داخل خلل و فرج سنگ جلوگیری شود. به هر حال نفوذپذیری سنگ متخلخل و فیلتر باید به اندازه‌ای باشد که زهکشی نمونه به تعویق نیفتد. سنگ‌های متخلخل باید همیشه تمیز، بدون ترک و لب‌پریدگی و غیریکنواختی باشند.

- قطر سنگ‌های متخلخل: قطر سنگ متخلخل بالای ۰/۲ تا ۰/۵ میلیمتر (۰/۰۱ تا ۰/۰۲ اینچ) کوچک‌تر از قطر داخلی حلقه تحکیم است. اگر از حلقه تحکیم شناور استفاده می‌شود، قطر سنگ متخلخل زیر نمونه نیز باید مساوی قطر سنگ متخلخل بالایی باشد.

- ضخامت سنگ‌های متخلخل: ضخامت آنها باید به اندازه‌ای باشد که در اثر بارگذاری نشکنند.

ب-۴- صفحه سربار یا بارگذاری: این صفحه فلزی ضد زنگ و به قطر مساوی سنگ متخلخل بالایی می‌باشند، بار وارده از طریق یک گلوله فلزی به صفحه سربار و نمونه وارد می‌شود، در نتیجه از شکسته شدن سنگ متخلخل بالایی ممانعت به عمل می‌آید.

پ- گیج اندازه‌گیری تغییر ضخامت نمونه: گیج اندازه‌گیری تغییر ضخامت نمونه با دقت ۰/۰۰۲۵ میلی‌متر (۰/۰۰۰۱ اینچ) و یا از کرنش‌سنج‌های الکترونیکی همچون LVDT که دقت و سهولت استفاده را به همراه دارد، باید استفاده شود.

ت- تراش دهنده نمونه: استوانه‌ای است با لبه تیز که بوسیله آن می‌توان نمونه اولیه را که قطر آن به مراتب بیشتر از قطر داخلی حلقه تحکیم است، به راحتی و با کمترین دست خوردگی و به اندازه قطر داخلی حلقه تحکیم بریده و سپس به داخل حلقه تحکیم منتقل نمود. سطح داخلی استوانه تراش دهنده باید کاملاً صیقلی باشد و با ماده‌ای با حداقل ضریب اصطکاک پوشانده شده باشد. از حلقه تحکیم مستقیماً می‌توان به جای استوانه تراش دهنده استفاده کرد.

ث- سایر وسایل: شامل ترازو با حساسیت ۰/۱ گرم، گرمخانه با کنترل درجه حرارت، اسپاتل، اره سیمی، کارد و کاردک و قوطی‌های تعیین رطوبت می‌باشد.

در مدل تمام اتوماتیک شرکت آزمون ساز مبنا موتور سروترونیک جایگزین وزنه‌ها شده است و از LVDT جهت تعیین کرنش و تغییر شکل نمونه استفاده می‌شود. همچنین با به کارگیری از دیتالاگر ثبت و داده در بازه‌های زمانی به صورت خودکار صورت می‌گیرد. نیروها برای مراحل مختلف آزمون بر اساس استاندارد یا تنظیمات دلخواه کاربر طی روزهای آزمایش به صورت خودکار تغییر می‌کند. بدین ترتیب با وجود عدم حضور کاربر پس از شروع آزمایش هیچ مرحله‌ای از آزمایش و همچنین هیچ داده‌ای از دست نخواهد رفت.

۴- نمونه آزمایش

الف- اصولاً در آزمایش تحکیم باید از نمونه‌های دست نخورده استفاده شود زیرا بهره‌گیری از نتایج حاصل با دست-خوردگی نمونه به شدت کاهش می‌یابد. روش‌های ASTM D3550, ASTM D1587 وسایل و ابزار را که برای تهیه یک نمونه خوب به کار می‌رود بیان می‌کند.

در تهیه نمونه باید شرایط محیط کار مانند آنچه که قبلاً گفته شد، رعایت شود. در این حالت اگر قطر نمونه زیاد است آن را با اره سیمی تا چند میلیمتر بزرگتر از قطر داخلی استوانه تراش دهنده ببرید، سپس استوانه تراش دهنده را که دارای لبه تیز می‌باشد به آرامی روی نمونه فشار دهید تا نمونه به داخل استوانه وارد شود و از آنجا نمونه را به

درون حلقه تحکیم منتقل نمایید. برای خاکهای ریزدانه و نرم، جهت بریدن سر و ته نمونه از ازه سیمی و در مورد خاک های سفت بهتر است از یک تیغه لب تیز استفاده شود.

در صورت لزوم می توان ضخامت نمونه را اندکی بیشتر از ضخامت حلقه تحکیم انتخاب کرد که این عمل با تراشیدن سر و ته نمونه میسر می گردد. ولی باید شرایط حداقل ضخامت نمونه و حداقل نسبت قطر به ضخامت نمونه، دقیقاً رعایت شود.

تذکر: باید دقت شود که در هنگام تراشیدن و آماده کردن نمونه حداقل دست خوردگی و یا تغییر رطوبت و تغییر وزن مخصوص طبیعی در خاک رخ دهد. هم چنین باید دقت شود که نمونه به هیچ وجه فشرده نشود و یا تحت تأثیر نیروی لرزشی قرار نگیرد.

ب- خاک های آلی و خاک هایی را که در هنگام تراشیدن به راحتی خرد می شوند باید مستقیماً از لوله های نمونه گیر صحرائی به داخل حلقه تحکیم منتقل نمود. در این صورت لازم است که قطر دو نمونه فوق الذکر کاملاً یک اندازه باشند.

پ- پس از قرار دادن نمونه در داخل حلقه تحکیم، آن را به دقت وزن و در برگ گزارش یادداشت نمایید.

قبل از شروع آزمایش بایستی مشخصات فیزیکی خاک شامل درصد رطوبت طبیعی، وزن، حجم، وزن مخصوص نسبی، حدود اتربرگ و منحنی دانه بندی به دست آورده تا بتوان از آنها در محاسبه و پردازش آزمایش تحکیم استفاده نمود.

الف- برای به دست آوردن درصد رطوبت طبیعی نمونه می توان از روش ASTM D2216 و برای وزن مخصوص نسبی نیز می توان از روش ASTM D854 استفاده کرد.

ت- حدود اتربرگ شامل حد روانی، حد خمیری به ترتیب با روش های ASTM D424, ASTM D423 به دست می آیند. توصیه می شود که این آزمایش ها نیز بر روی باقی مانده نمونه انجام شود. در صورتی که نمونه ناهمگن باشد، حدود اتربرگ باید روی بخش هایی از نمونه خاک که مشابه نمونه مورد آزمایش تحکیم هستند، تعیین گردد. منحنی دانه بندی خاک به روش ASTM D4422 به دست می آید. این آزمایش ها جهت شناسایی خاک مورد آزمایش و مقایسه نتایج آن با خواص فیزیکی خاک های دیگر ضروری است.

- نگهداری نمونه های دست نخورده

نمونه های دست نخورده داخل نمونه گیرها و یا موم گرفته شده باید در شرایطی نگهداری شوند که رطوبت آنها مطلقاً کاسته نشود و در نتیجه انقباض پیدا نکنند. مدت نگهداری نمونه ها باید به حداقل زمان ممکن کاهش یابد، به ویژه موقعی که امکان انجام واکنش شیمیایی خاک و یا رطوبت آن با جدار لوله نمونه گیر وجود دارد. هنگام آماده کردن نمونه تحکیم باید شرایط محیط کار از نظر رطوبت و درجه حرارت به گونه ای باشد که کاهش رطوبت نمونه از ۰/۲ درصد فراتر نرود. در این صورت معمولاً از اتاق های رطوبت استفاده می شود. هنگام آزمایش، دستگاه تحکیم باید در محیطی قرار داده شود که تغییرات درجه حرارت کمتر از ± 4 درجه سانتیگراد باشد، حتی نباید دستگاه را زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار داد.



ب) دستگاه تحکیم آنالوگ



الف) دستگاه تحکیم اتوماتیک

شکل ۲) نمای دستگاه تحکیم مدل تمام اتوماتیک و آنالوگ شرکت آزمون ساز مینا

۵- روش آزمایش

الف- آماده نمودن دستگاه تحکیم بارگذاری: جهت جلوگیری از تغییر رطوبت نمونه بهتر است قبلاً سنگ‌های متخلخل را در آب قرار دهید تا کاملاً اشباع شوند چنانچه در اثر تکرار آزمایش خلل و فرج آنها توسط دانه‌های ریز خاک گرفته شده باشد، بهتر است آنها را در آب بجوشانید و با برس خوب تمیز نمایید و تا هنگام شروع آزمایش در ظرف آب به حالت اشباع نگه دارید. اکنون جهت سوار کردن قسمت‌های مختلف دستگاه تحکیم، اول سنگ متخلخل زیرین را در بدنه دستگاه تحکیم و در محلی که درست به اندازه آن تعبیه شده است، جای دهید. سپس حلقه تحکیم

محتوی نمونه را روی آن بگذارید. دقت شود حدفاصل بین حلقه تحکیم و بدنه دستگاه تحکیم، و اشتر لاستیکی آب-بندی وجود داشته باشد، در غیر اینصورت اشباع نگه داشتن نمونه در حین آزمایش مقذور نخواهد بود. سنگ متخلخل بالایی را درست روی نمونه قرار دهید. معمولاً برای جلوگیری از مسدود شدن سوراخ‌های سنگ‌های متخلخل در حین آزمایش در بالا و پایین نمونه از کاغذ صافی استفاده می‌شود (قطر کاغذ صافی باید به اندازه قطر نمونه باشد). صفحه سربار را بر روی سنگ متخلخل بالایی قرار دهید و مخزن اطراف نمونه را پر از آب نمایید. به این ترتیب دستگاه آماده بارگذاری می‌باشد.

ب- دستگاه تحکیم را در دستگاه بارگذاری قرار دهید. در صورت استفاده از مدل آنالوگ عقربه گیج تغییر شکل را روی صفر میزان کنید و با نهادن وزنه روی بازوی دستگاه، فشاری معادل 0.25 کیلوپاسکال 50Lb/ft^2 بر نمونه وارد آورید. ۶ تا ۸ ثانیه بعد از بارگذاری گیج را قرائت کنید (قرائت صفر) برای خاک‌های خیلی نرم فشار قاب بارگذاری به تنهایی مطلوب‌تر است. در مدل تمام اتوماتیک نیازی به انجام این مرحله نیست و دستگاه به صورت خودکار فرایند فوق را انجام می‌دهد.

پ- بعد از هر ۲۴ ساعت بارگذاری را ادامه دهید تا فشارهای استاندارد معادل ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰ کیلوپاسکال (۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۶۰۰ پاند بر فوت مربع) بر نمونه وارد آید، به طوری که در هر افزایش بار نسبت $\frac{\Delta\sigma}{\sigma} = 1$ برقرار باشد. زمان‌های ثابت بارگذاری را همان گونه که در قسمت (ت) گفته شده است می‌توان انتخاب کرد. این مرحله نیز در مدل اتوماتیک به صورت خودکار توسط دیتالاگر ثبت می‌شود.

برای نمونه‌های خیلی نرم و یا وقتی که هدف به دست آوردن فشار پیش تحکیمی با دقت بیشتر می‌باشد، می‌توان افزایش بارگذاری‌ها را کمتر کرد. بارگذاری روی نمونه را آن قدر باید ادامه داد تا خاک به منطقه فشردگی بعد از فشار پیش تحکیمی برسد. در این صورت در هنگام رسم منحنی تنش کرنش (لگاریتم تنش در برابر نشان تخلخل) شیب منحنی بکر فشردگی به دست می‌آید. معمولاً اگر در آخرین دوره بارگذاری، فشاری مساوی و یا بیشتر از چهار

برابر فشار پیش تحکیمی به نمونه وارد آید، می‌توان منحنی مذکور را رسم نمود. در حالت خاصی که نمونه رس پیش تحکیم یافته است، بهتر است دوره‌های متناوب بارگذاری و باربرداری روی نمونه انجام شود تا بتوان خصوصیات فشرده‌گی مجدد نمونه را که بر روی منحنی تنش-کرنش آشکار می‌شود مطالعه کرد، اما انجام این عمل کاملاً اختیاری است.

ت- به ازای حداقل دو دوره بارگذاری (به اضافه یک دوره بارگذاری که فشار بزرگتر از فشار پیش تحکیمی بر روی نمونه وارد آورد)، باید تغییر ضخامت نمونه به وسیله گیج اندازه گیری شود.

قرائت‌های اندازه‌گیری در هر بارگذاری و در فاصله زمان‌های استاندارد ۰/۱، ۰/۲۵، ۰/۵، ۲، ۴، ۸، ۱۵، ۳۰، ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶ ساعت و حداکثر ۲۴ ساعت پس از شروع هر بارگذاری انجام می‌شود. قرائت‌های گیج اندازه‌گیری تغییر ضخامت در زمان‌های فوق‌الذکر، فقط برای نمونه‌های اشباع انجام می‌شود. قرائت‌های تغییر ضخامت با زمان در هر دوره بارگذاری آن قدر باید ادامه یابد تا شیب منحنی تغییر ضخامت- لگاریتم زمان، در قسمت تحکیم ثانویه آشکار شود. در مورد خاک‌هایی که تحکیم اولیه پایینی دارند، دوره بارگذاری باید حداقل ۲۴ ساعت به طور انجامد و در نهایت در چنین خاک‌هایی اگر منظور بررسی تحکیم ثانویه آنها باشد، دوره بارگذاری طولانی‌تر خواهد بود.

بارگذاری را ادامه دهید. برای هر دوره افزایش فشار، حتی اگر اطلاعات مربوط به تغییر ضخامت در مقابل زمان خواسته نشده باشد، باید قرائت‌های تغییر ضخامت نمونه در زمانهای استاندارد رعایت شود.

ث- اگر منظور رسم منحنی تغییر ضخامت (تغییرشکل) نمونه در مقابل ریشه زمان باشد فواصل زمانی را طوری باید انتخاب کرد که بتوان به سادگی ریشه آنها را به دست آورد مثلاً ۰/۰۹، ۰/۲۵، ۰/۴۹، ۱، ۴ و ۹ دقیقه و غیره.

ج- تورم نمونه‌ها چنانچه منظور بررسی و مطالعه خصوصیات تورم خاک در اثر باربرداری است، می‌توان بر عکس بارگذاری، باربرداری انجام داد. به هر حال با توجه به هدف از آزمایش، باربرداری طوری انتخاب می‌شود که فشار باقی مانده روی نمونه $\frac{1}{4}$ دفعه ماقبل باشد. به محض باربرداری، زمان‌های قرائت تغییر ضخامت نمونه در اثر تورم

مطابق استاندارد قسمت (ت) انجام خواهد گرفت. برای اکثر خاک‌ها، زمان تورم در مقایسه با فشردگی خاک، در مرحله تحکیم اولیه نسبتاً کم تر خواهد بود ولی به هر حال برای بررسی حالت تورم نیاز به قرائت‌های کافی جهت اثبات آن می‌باشد.

چ- پس از خاتمه آزمایش، قبل از بیرون آوردن نمونه، برای به حداقل رساندن تورم ناشی از باربرداری، بهتر است نمونه را تحت یک فشار کم قرار دهید و به محض برداشتن فشار، نمونه را خارج کنید. سپس با پارچه آب اطراف حلقه تحکیم و آب اضافی روی سطح نمونه را خشک کنید. نمونه را از حلقه تحکیم خارج و به دقت وزن نمایید و داخل گرمخانه قرار دهید. بعد از ۲۴ ساعت مجدداً وزن خشک نمونه را جهت محاسبه درصد رطوبت نهایی خاک دقیقاً اندازه‌گیری نمایید.

در مدل اتوماتیک نیازی به انجام هیچ یک از مراحل بالا نبوده و صرفاً پس از تهیه نمونه و با انجام مراحل پیوست به دستورالعمل آزمایش صورت می‌گیرد.

۶- محاسبات و گزارش

الف- از اطلاعات ثبت شده از آزمایش تحکیم در برگ گزارش می‌توان برای محاسبه زمان تحکیم و مقدار تحکیم (نشست) خاک‌ها استفاده کرد. برای این منظور در هر افزایش فشار مقادیر مربوط به قرائت‌های گنج را که با d نشان داده می‌شوند نسبت به لگاریتم زمان‌های استاندارد رسم کنید، برای هر کاهش بار یا تورم چنانچه قرائت‌های گنج نسبت به زمان در دست باشد باید منحنی مربوط به آن نیز رسم شود.

ب- از روی منحنی مذکور، مقدار ۱۰٪ تحکیم اولیه نمونه را در هر فشار به دست آورید. برای این کار از میان نقاط انتهایی، یک مماس بر منحنی اخراج کنید که دارای شیب ملایم باشد. دومین خط مماس را بر قسمتی از منحنی که بیشترین شیب را دارد اخراج نمایید. مختصات محل تقاطع این دو مماس بر روی محورهای دلالت بر ۱۰۰٪ تحکیم

اولیه می‌نماید. زمان مربوط به آن را زمان صد در صد تحکیم یا t_{100} می‌نامند. فشردگی که بعد از تحکیم اولیه بر روی منحنی دیده می‌شود بسیار ناچیز بوده و تحکیم ثانویه نامیده می‌شود.

پ- برای یافتن قرائت گیج در ۰٪ تحکیم اولیه (یعنی زمانی که هنوز تغییر ضخامت نمونه شروع نشده است) از دو زمان انتخابی که معمولاً در قسمت ابتدای سهمی شکل منحنی می‌باشد و نسبت بین آنها ۱ به ۴ است استفاده می‌شود. برای مثال اگر t_1 زمان اول یک دقیقه انتخاب شود، t_2 زمان دوم چهار برابر آن یعنی ۴ دقیقه خواهد بود $t_2=4t_1$ و غیره. به اندازه فاصله بین دو زمان روی محور قرائت گیج از t_1 به طرف بالا جدا کنید و از آن به محور d عمود نمایید. محل تقاطع این عمود با محور d ، ۰٪ تحکیم است. d_0 شروع تحکیم و d_{100} پایان تحکیم اولیه محسوب می‌شود. در اینجا تغییر ضخامت نمونه (که همان کاهش حجم فضای خالی در خاک است) در هر بارگذاری با توجه به مقیاس گیج $\Delta H_v=(d_{100}-d_0)$ بر حسب میلی‌متر محاسبه می‌گردد.

تذکر: روش دیگر محاسبه H_v استفاده از قرائت‌های گیج در ابتدا و انتهای هر افزایش بار می‌باشد به این صورت که آخرین قرائت گیج در هر بارگذاری را از قرائت گیج در ابتدای آن بارگذاری کسر کنید و حاصل را در مقیاس گیج ضرب نمایید. سایر محاسبات نیز بر این اساس انجام می‌شود به این ترتیب فشار پیش تحکیمی که از منحنی نسبت تخلخل - لگاریتم فشار به دست می‌آید، اندکی کمتر است.

ت- برای یافتن ۵۰٪ تحکیم در هر افزایش بار بر روی منحنی میانگین ۰٪ تحکیم d_0 و ۱۰۰٪ تحکیم d_{100} را محاسبه نمایید. روی نمودار محل آن را پیدا کنید و سپس زمان ۵۰٪ تحکیم یعنی t_{50} را نیز به دست آورید.

ث- برای هر افزایش بار ضریب تحکیم C_v را در ۵۰٪ تحکیم از رابطه زیر به دست آورید.

$$C_v = \frac{0/197(H_{ave} / 2)^2}{t_{50}}$$

که در آن:

H = میانگین طولانی ترین راه زهکشی آب در بارگذاری است. یعنی اگر زهکشی از دو سمت نمونه انجام شود، ارتفاع متوسط نمونه در آن بارگذاری تقسیم بر دو می شود طبق رابطه زیر.

$$H = H_{1-n} = \frac{\Delta H_{v1} + \Delta H_{v2}}{2}$$

t_{50} = زمان لازم برای ۵۰٪ تحکیم بر حسب سال

C_v = ضریب تحکیم بر حسب $m^2/year$ می باشد. اگر H بر حسب میلیمتر و t بر حسب ثانیه یا دقیقه باشد، ضریب تحکیم بر حسب mm^2/s یا mm^2/min خواهد بود. به هر حال با توجه به ضرایب مربوطه می توان واحد C_v را در دستگاه مناسب انتخاب کرد.

ج- روش دیگر برای تعیین مقادیر d_0 , d_{100} و C_v در هر افزایش بار، استفاده از منحنی قرائت های گچی در برابر ریشه زمان \sqrt{t} می باشد. در این نمودار قسمتی از ابتدای منحنی را که تقریباً به صورت یک خط مستقیم است با خط کش از دو طرف ادامه دهید. محل تقاطع این خط با محور زمان را به دست آورده و به این زمان ۱۵٪ اضافه نمایید (زمان مذکور را ۱/۱۵ برابر کنید) و از نقطه جدید روی محور زمانها و با خط کش به d_0 وصل نمایید. محل تقاطع این خط با منحنی دلالت بر ۹۰٪ تحکیم یا d_{90} می کند. زمان مربوط به آن را زمان ۹۰٪ تحکیم یا t_{90} می نامند. از آنجایی که تغییر شکل در ۱۰۰٪ تحکیم اولیه به اندازه $\frac{1}{9}$ بیشتر از تغییر شکل در $(d_{90}-d_0)$ است، پس می توان d_{100} را از رابطه زیر به دست آورد.

$$d_{100} = d_{90} + \frac{1}{9}(d_{90} - d_0)$$

به همین ترتیب تغییر شکل در ۵۰٪ تحکیم برابر است با $\frac{5}{9}(d_{90}-d_0)$. ضریب تحکیم با این روش از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$C_v = \frac{0.848(H_{ave}/2)^2}{t_{90}}$$

که در آن:

H = مانند آنچه که در قسمت (ث) گفته شد

t₉₀ = زمان لازم برای ۹۰٪ تحکیم اولیه بر حسب سال

C_v = مانند آنچه که در قسمت (ث) گفته شد

ج- خصوصیات فیزیکی خاک مثل درصد رطوبت طبیعی نمونه، وزن نمونه تر در اول آزمایش، وزن نمونه اشباع و وزن نمونه خشک شده در گرمخانه در پایان آزمایش، وزن مخصوص نسبی ذرات خاک، حدود اتربرگ و گسترش دانه‌بندی دانه‌های خاک را به روش‌های ذکر شده در قسمت‌های قبل تعیین و در برگ گزارش یادداشت نمایید.
ح- با اندازه‌گیری قطر R و ارتفاع H_t و در نتیجه سطح مقطع A حلقه تحکیم نمونه را از رابطه زیر بدست آورد.

$$V_t = AH_t$$

خ- برای محاسبه حجم فاز جامد نمونه (حجم دانه‌های خاک) از رابطه زیر استفاده می‌شود.

$$V_s = \frac{W_s}{G_s \times \gamma_w}$$

که در آن:

W_s = وزن نمونه خشک شده در گرمخانه در پایان آزمایش

G_s = وزن مخصوص نسبی دانه‌های خاک

γ_w = وزن واحد حجم آب

تذکر: ارتفاع قسمت جامد خاک از رابطه زیر به دست می آید.

$$H_s = \frac{V_s}{A} = \frac{W_s}{G_s \gamma_w A}$$

د- برای محاسبه حجم فضای خالی بین دانه‌های خاک (حجم تخلخل)، حجم کل نمونه را از حجم دانه‌های خاک کسر نمایید (رابطه زیر).

$$V_v = V_t - V_s$$

تذکر: ارتفاع قسمت متخلخل نمونه از رابطه زیر به دست می آید.

$$H_v = H_t - H_s$$

ذ- برای محاسبه درجه اشباع اولیه نمونه از رابطه زیر استفاده می شود.

$$S = \frac{(W_t - W_s) / \gamma_w}{H_v A} \times 100$$

که در آن:

W_t = وزن نمونه تر در حلقه نمونه گیر قبل از آزمایش

W_s = وزن نمونه خشک شده در گرمخانه در پایان آزمایش

H_v = ارتفاع تخلخل اولیه نمونه

ر- برای به دست آوردن ضریب تخلخل اولیه نمونه، از تقسیم حجم تخلخل اولیه بر حجم دانه‌های خاک استفاده می شود، (رابطه زیر):

$$e_o = \frac{V_v}{V_s} \text{ یا } e_o = \frac{H_v}{H_s}$$

ز- با در دست داشتن وزن نمونه اشباع در پایان آزمایش می توان درصد رطوبت نهایی نمونه را به دست آورد. (رابطه زیر).

$$\omega_f = \frac{W_{tf} - W_s}{W_s} \times 100$$

ژ- با در دست داشتن ارتفاع ثابت قسمت جامد خاک H_s و همچنین ضخامت ΔH_v نمونه در هر افزایش فشار ، می-توان تغییر ضریب تخلخل را در افزایش فشار مطابق رابطه زیر محاسبه نمود.

$$\Delta_e = \frac{\Delta V_v}{H_s}$$

س- برای محاسبه ضریب تخلخل در ابتدای هر افزایش بار از رابطه زیر استفاده می شود.

$$= e_0 - e \Delta_e$$

که در آن:

e_0 = ضریب تخلخل اولیه نمونه

Δ_e = تغییر ضریب تخلخل در هر بار افزایش بار

e = ضریب تخلخل در ابتدای هر بارگذاری

ش- منحنی نسبت تخلخل-لگاریتم فشار e - $\log \sigma$: پس از تعیین مقدار ضریب تخلخل برای هر افزایش بار اعمال شده، منحنی تغییرات نسبت تخلخل را بر حسب لگاریتم فشار رسم کنید. قسمت اول منحنی نشان دهنده فشردگی مجدد یا حداکثر فشاری است که لایه خاک تا قبل از شروع آزمایش تحمل کرده و تحت آن تحکیم یافته است و در اصطلاح به نام فشار پیش تحکیمی، σ_e ، نامیده می شود. قسمت مستقیم منحنی که نشان دهنده تحکیم نمونه تحت فشار برای اولین بار می باشد اصطلاحاً منحنی تحکیم بکر نامیده می شود. فشار پیش تحکیمی روی منحنی مشخص نیست. ترزاقی روش زیر را جهت تعیین فشار پیش تحکیمی پیشنهاد نموده است:

۱- نقطه‌ای را که دارای حداکثر انحنای است، با چشم روی قسمت اولیه منحنی مشخص کنید (یعنی نقطه‌ای به شعاع انحنای حداقل مثلاً نقطه A)

۲- از نقطه A خطی افقی رسم کنید، (خط AH)

۳- از نقطه A خطی مماس بر منحنی رسم نمایید، (خط AF)

۵- قسمت مستقیم الخط منحنی (منحنی بکر) را با خط کش به طرف عقب امتداد دهید تا نیمساز AF را در نقطه D قطع کند.

۶- طول نقطه D مشخص کننده فشار پیش تحکیمی σ_e خواهد بود،

شیب قسمت بکر منحنی در محاسبه مقدار نشست، اهمیت بسیار دارد و از روی منحنی به دست می‌آید. این شیب که با علامت C_e نشان داده می‌شود، شاخص فشردگی یا ضریب فشردگی نامیده می‌شود و جهت سهولت به صورت عدد مثبت در نظر گرفته می‌شود و از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$C_e = \frac{e_1 - e_2}{\log \sigma_2 - \log \sigma_1} = \frac{\Delta e}{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}$$

چنانچه اطلاعات حاصل از یک یا چند دوره تورم نیز در دست باشد، می‌توان آن را رسم کرد. شیب این منحنی که با علامت C_s نشان داده می‌شود، به نام نشان تورم شناخته می‌شود و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$C_s = \frac{\Delta e}{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}$$

ص- منحنی کرنش-لگاریتم فشار $\log \sigma$: با این روش جدید می‌توان تغییرات کرنش یعنی $\varepsilon = \frac{\Delta H_v}{H_t}$ را در

مقابل لگاریتم فشار رسم نمود که از نظر شکل منحنی نسبت به روش قبلی برتری دارد. در این منحنی، شیب قسمت مستقیم الخط (منحنی بکر) که به نام نسبت فشردگی معروف است از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$C_c = \frac{\Delta \varepsilon}{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}$$

همین طور شیب منحنی تورم را نسبت تورم می‌نامند و از رابطه زیر به دست می‌آورند:

$$C_s = \frac{\Delta \varepsilon}{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}$$

ض- بر روی منحنی های قسمت (ش و ص) با انتخاب مقیاس مناسب، ضریب تحکم C_v را در برابر لگاریتم فشار رسم کنید (تقسیمات C_v را روی محور سمت راست انتخاب نمایید). از روی این منحنی می‌توان ضریب تحکیم مناسب را جهت محاسبات تحکیم انتخاب کرد.

ط- منحنی فشار-نسبت تخلخل یا $e-\sigma$: اگر منحنی تغییرات نسبت تخلخل در برابر فشار در سیستم مختصات حسابی رسم شود، در این صورت شیب منحنی با افزایش مقدار فشار و کاهش نسبت تخلخل کاهش می‌یابد. شیب این منحنی، ضریب تراکم پذیری نامیده می‌شود و از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$a_v = \frac{\Delta e}{\Delta \sigma}$$

ظ- ضریب فشردگی حجمی از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$m_v = \frac{a_v}{1 + e_o}$$

و بالاخره با در دست داشتن اطلاعات حاصل از آزمایش تحکیم بر روی یک نمونه خاک می‌توان ضریب نفوذپذیری آن را تحت فشار موردنظر از رابطه زیر به دست آورد:


$$k = \frac{c_v \cdot \gamma_w \cdot a_v}{1 + e_o}$$

ع- تشریح نظری نمونه از نظر ساخت، بافت و رنگ خاک و نیز موقعیت نمونه برداری (به این معنی که آیا نمونه مورد استفاده دست نخورده، از عمل مشخص، از بالای سطح آب زیرزمینی و یا از زیر سطح آن گرفته شده است) و روش تراکم نمونه از ضروریات است که باید در برگ گزارش قید شود.

جدول ۱: روابط مربوط به تعیین شاخص فشردگی

روابط مربوط به تعیین شاخص فشردگی C_c		
حوزه کاربرد	مرجع	روابط
رُسهای دستخورده	اسکمپتون	$C_c = 0.007(LL-7)$
رس شیکاگو		$C_c = 0.01 W_N$
تمام رسها	(نیشیدا)	$C_c = 1/15(e_0 - 0.27)$
خاکهای چسبنده غیرآلی: سلیت، رس سیلتی، رس	هاف	$C_c = 0.23(e_0 - 0.27)$
خاکهای آلی، پیت (کودگیاهی)، سیلت آلی و رُس		$C_c = 0.0115 W_N$
خاکهای دارای پلاستیسیته کم		$C_c = 0.75(e_0 - 0.5)$
رُس برزیل		$C_c = 0.0046(LL-9)$
رُس شیکاگو		$C_c = 0.208e_0 + 0.0083$
تمام رُسها		$C_c = 0.156e_0 + 0.0107$

e_0 = نسبت منافذ در محل و W_N = درصد رطوبت در محل

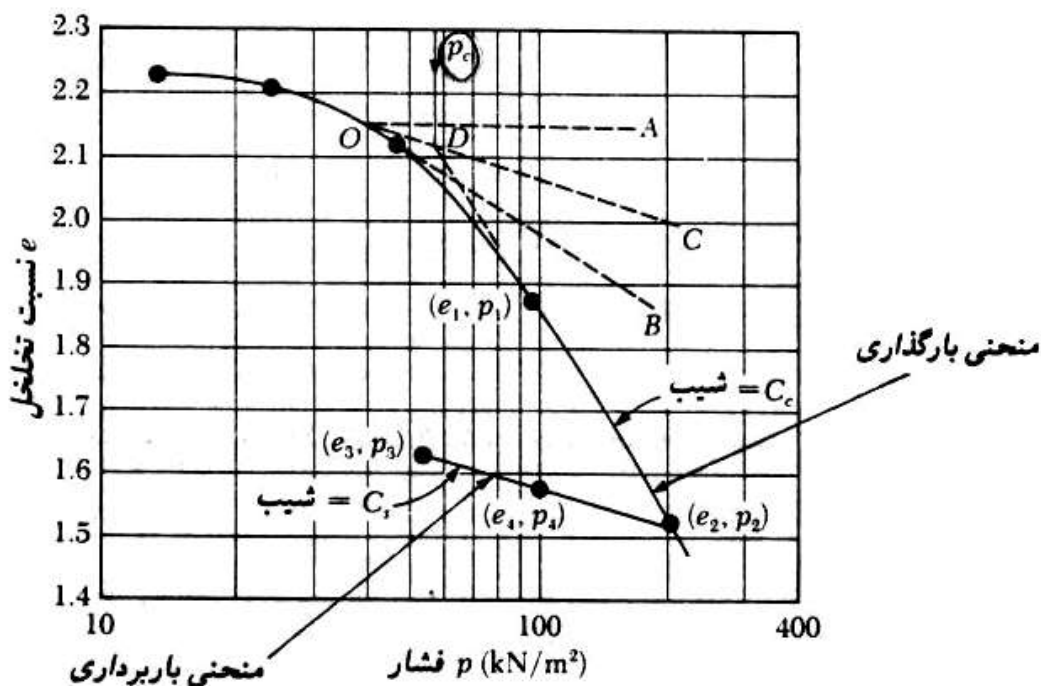

شکل ۳ نمودار مربوط به خاک رس نرم

۷- روش کار با نمایشگر دستگاه

دستگاه را با کلید 0/1 جلوی دستگاه روشن می کنیم صفحه زیر ظاهر می شود.



این صفحه شامل سه قسمت می باشد :

۱- Start to test: شرح آزمایش

۲- Set parameter : تنظیمات دستگاه

۳- Setting: کالیبراسیون

دکمه start to test برای رفتن به صفحه آزمایش و شروع آزمایش می باشد.
دکمه set parameter برای تنظیم مقدار نیروی اعمالی به نمونه و زمان نمونه برداری می باشد. که با توجه استاندارد ASTM -D2435 تنظیم شده است و نیازی به تنظیم ندارد. در صورتیکه اپراتور بخواهد نیرویی غیر از نیروی ذکر شده در استاندارد یا زمانی غیر از زمان ثبت شده در استاندارد را داشته باشد می تواند وارد صفحه set parameter شود.



در این صفحه با لمس دکمه Set Stress می توانید وارد صفحه مربوط به تنش شده و تنش های مورد نظر را با توجه به قطر نمونه وارد نمایید. نیروی اعمالی با توجه به تنش ثبت شده به صورت اتوماتیک محاسبه و اعمال می شود.

در صورتیکه اپراتور تنشها و یا زمانهای ثبت شده در دستگاه را تغییر دهد و بخواهد به حالت استاندارد برگردد با لمس دکمه Default data وارد صفحه مربوطه شده



و با لمس دکمه مورد نظر اطلاعات را استاندارد می کند . برای برگشت به صفحه اصلی با لمس دکمه فلش << وارد صفحه set parameter می شود.

برای تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه در صفحه set parameter ، دکمه set time & date را لمس کرده و تاریخ را به میلادی و زمان را 24 ساعته وارد می کند .

برای شروع آزمایش و قرار دادن نمونه روی دستگاه اپراتور می بایست در صفحه اصلی دکمه start to test را لمس کرده و وارد صفحه آزمایش شود .



این صفحه شامل ۵ قسمت می باشد که عبارتند از :

- ۴- قسمت show data که از روز اول تا روز سیزدهم مقدار کرنش انجام شده را نمایش می دهد. با لمس کردن دکمه های مربوطه می توانید دیتاها را ملاحظه نمایید. چراغهای کنار عددها بیانگر روز تست می باشد.
- ۵- قسمتهای فلش های بالا و پایین برای جا دادن قالب نمونه و مماس کردن سنسور نیرو با قالب می باشد. دکمه های بالا و پایین ۲ نوع هستند یکی باید نگه داشته شود تا عمل کند (Touch) و دیگری با یکبار لمس کردن شروع به عمل می کند و برای متوقف کردن آن می بایست دکمه (stop) را بزنییم.
- ۶- قسمت شروع آزمایش :

دستگاه با اتمام آزمایش بعد از ۱۳ روز ، (۹ روز بارگذاری و ۴ روز باربرداری) بطور اتوماتیک متوقف می شود و دیتاها در حافظه دستگاه باقی می ماند تا اپراتور آنها را به کامپیوتر انتقال دهد .
 برای شروع آزمایش بعدی حتماً باید قبل از شروع آزمایش دکمه clear old data را لمس کنید تا تمامی دیتاهای روز قبل صفر شود و دستگاه آماده ثبت دیتاهای جدید باشد در غیر اینصورت دیتاهای ثبت شده اشتباه می باشند. با تمام شدن آزمایش پیغام end of test ظاهر می شود و دستگاه بطور اتوماتیک خاموش می شود.
 با قرار دادن نمونه زیر سنسور با لمس دکمه فلش touch رو به پایین سنبه سنسور نیرو را با بالای سل نمونه مماس نمایید توجه کنید نباید به نمونه نیرو وارد نمایید. زمانی که سنبه سنسور نیرو با بالای سل نمونه مماس شده

سنسور جابجایی را طوری روی کتیبه متصل به سنسور نیرو قرار می دهید که حدود نیمی از کورس سنسور جابجایی طی شده باشد. سنسور جابجایی حتماً باید در وسط کتیبه در محل مخصوص خود قرار گیرد. بعد از تنظیم سنسور جابجایی دستگاه آماده آزمایش می باشد. با زدن دکمه start دستگاه شروع به بارگذاری می نماید و از این لحظه به بعد نباید با دستگاه و نه با سنسورهای دستگاه تماسی داشته باشید. در صورتیکه در حین آزمایش بخواهید آزمایش را متوقف نمایید، دکمه stop را بزنید. در این صورت آزمایش متوقف شده و شما نمی توانید ادامه بدهید.



بعد از اتمام آزمایش برای ارسال دیتاها، برنامه excel درون کامپیوتر دکمه send data را زده و با لمس مجدد این دکمه پنجره مورد نظر بسته می شود، در پنجره باز شده با لمس دکمه send data اطلاعات وارد برنامه excel می شود و با دیدن اطلاعات از excell دکمه stop را می زنیم و در این حالت کار دستگاه تمام شده و نرم افزار excel درون کامپیوتر با دریافت اطلاعات آزمایش نمودار حاصل از آزمایش را بصورت اتوماتیک رسم می کند. همانطور که گفته شد اطلاعات درون دستگاه تا زمانی که دکمه clean old data را نزنید در حافظه دستگاه باقی می ماند و برای شروع آزمایش جدید حتماً باید حافظه دستگاه خالی باشد. برای خارج کردن سل نمونه با ننگ داشتن دکمه فلش سمت بالا سنسور نیرو به سمت بالا می رود. توجه داشته باشید قبل از این کار سنسور جابجایی را از روی کتیبه خارج نمایید. در غیر این صورت با بالا آمدن کتیبه سنسور جابجایی به نقطه آخر خود رسیده و در اثر فشار مضاعف خراب می شود.

۸- خطاهای آزمایش و پیغام‌های دستگاه

خطاهای آزمایش:

۱. تکان خوردن وزنه که باعث ایجاد تنش متغیر بر سطح نمونه می شود.
۲. عدم زهکشی کامل به دلیل بسته بودن سوراخهای سنگ های متخلخل
۳. خطای آزمایشگر و فرسودگی دستگاه
۴. تمیز نبودن کامل ظرف
۵. عدم استفاده از آب مقطر
۶. ایزوله و پایدار نبودن محل آزمایش
۷. نمونه کاملاً اشباع نشده باشد
۸. خطا هنگام قرائت کردن

مواردی که قبل و حین آزمایش می بایست توسط اپراتور رعایت شود :

۱- دستگاه حتماً باید به سیستم ارت متصل باشد .

۲- با توجه به این که زمان آزمایش ۱۳ روز می باشد . (۹ روز بارگذاری و ۴ روز باربرداری در این مدت دستگاه نباید خاموش شود. پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از خاموش شدن دستگاه حین آزمایش از UPS استفاده شود .
توجه: در صورتیکه در حین آزمایش دستگاه خاموش شود چون دستگاه در زمانهای مشخص نمونه برداری می کند و این نظم نمونه برداری را از بین می رود ، می بایست آزمایش را مجدداً تکرار نماید.

۳- سنسور کرنش سنج می بایست بطور صحیح نصب شود، نحوه نصب سنسور به این صورت می باشد که بعد از قرار دادن سل و نمونه در محل مورد نظر با ننگ داشتن دکمه ↓ سنسور نیرو را مماس با سل نمونه قرار می دهیم (

توجه داشته باشید نباید نیرویی به سل وارد نماید. بعد از مماس نمودن سنسور نیرو و سل نمونه ، سنسور جابجایی را در محل خود طوری قرار دهید که کورس 10mm می باشد و سنسور می بایست در نیمه کورس خود باشد.

۴- بعد از پایان کار برای خارج نمودن سل نمونه دکمه ↑ را نگه داشته تا سنسور نیرو از سل فاصله بگیرد و اپراتور بتواند سل را از محل خود خارج نماید .

۵- دستگاه تراز باشد .